


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	BUENO
Estado (Factores de Gestión)	BUENO
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	3448,2 HA (100%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ADMISION METALUCA DE 0,5 M DE ANCHO POR 1 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN A COMPUERTA.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALUCA
Ancho (m)	0.5
Alto (m)	1
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2

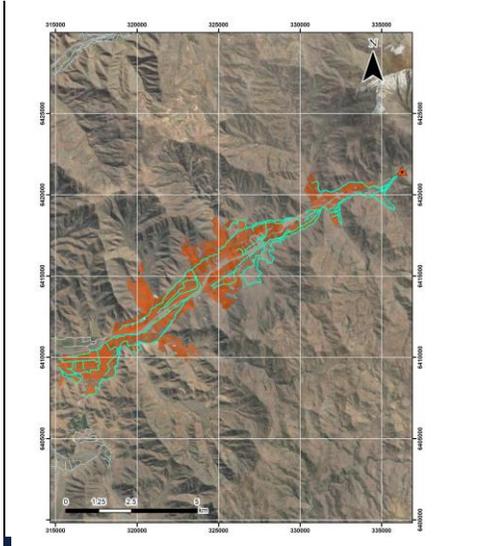

Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUA
SubCuenca	RIO LIGUA ALTO
Nombre del Canal	CANAL ALICAHUE
KM o Tramo	KM 117
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Cota m.s.n.m	Si es Puntual 842

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6421478.95 m
Este	336266.82 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	3448,2 HA (100%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ADMISION METALICA DE 0,5 M DE ANCHO POR 1 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. VOLANTE EN MAL ESTADO.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN A COMPUERTA Y CAMBIAR VOLANTE DE VASTAGO DE 1 PULGADA.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.5
Alto (m)	1
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3

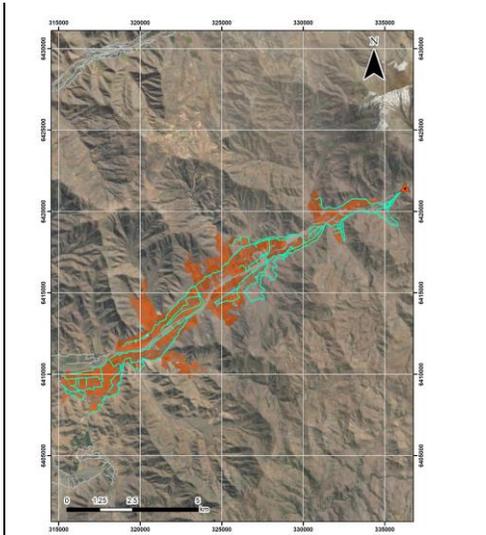

Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CABELDO
Cuenca	RIO LIGUA
SubCuenca	RIO LIGUA ALTO
Nombre del Canal	CANAL ALICAHUE
KM o Tramo	KM 117
Fecha	5/14/2024
Obra N°	3
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUENO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	842

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6423479.70 m
Este	336266.16 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	BUENO
Estado (Factores de Gestión)	BUENO
Grado de Mantenición	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	3448,2 HA (100%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE DESCARGA METALICA DE 1 M DE ANCHO POR 1 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. BARANDA DE ESTRUCTURA DE MANIOBRA EN MAL ESTADO.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN A COMPUERTA Y BARANDA DE ESTRUCTURA DE MANIOBRA .
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1
Alto (m)	1
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3
					4

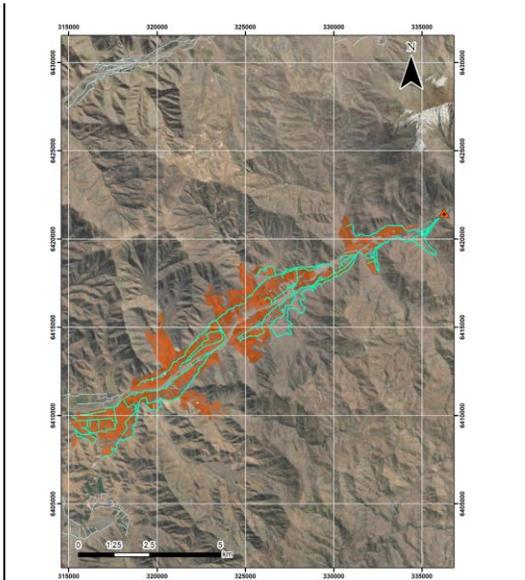

Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUA
SubCuenca	RIO LIGUA ALTO
Nombre del Canal	CANAL ALICAHUE
KM o Tramo	KM 117
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	4
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUENO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	842

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6421480,82 m
Este	336266,56 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	BUENO
Estado (Factores de Gestión)	BUENO
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	3448.2 HA (100%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	FALTA ESTRUCTURA DE MANIOBRA
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE CONSTRUIR ESTRUCTURA DE MANIOBRA DE HORMIGON EN CANAL DE 2,5 M DE ANCHO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	2.5
Alto (m)	-
Espesor (m)	-

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2

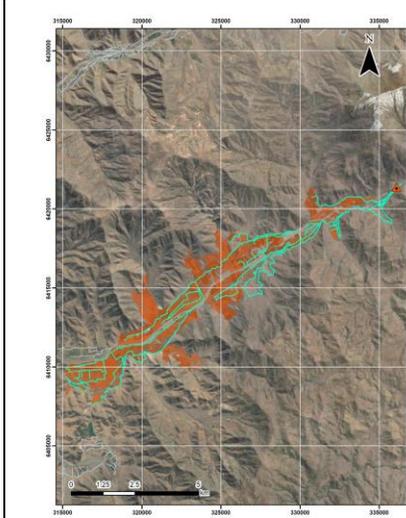


Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUA
SubCuenca	RIO LIGUA ALTO
Nombre del Canal	CANAL ALCAPUE
Km.o Tramo	KM. 3.19
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	839

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Uso	19 H
Norte	6421369.85 m
Este	336109.93 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General				
Fecha de creación	31/12/2024			
Código Institucional	5201000000000000000			
Observación	NI			
Detalle de Infraestructura de Riego				
Tipo de Infraestructura	CANAL			
Longitud (m)	300			
Nombre Organización	ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ALCANILE			
Numero de Usuarios	614			
Punto de Abastecimiento	ESTERO ALCANILE			
Fecha de construcción				
Superficie Afectada (H. DE AB TOTAL)	3448,2 HA (100%)			
Caudal (l/s por derecho (m³/s))	3,64			
Tipo de Red	PRIMARIA			
Acceso	DIFICULTAD MEDIA			
Características de Infraestructura	ZONA DE DERRUMBES. CANAL BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIDADO LA ZONA CRITICA COMIENZA DESDE KM 300 AL KM 600.			
Observaciones	TRAMO DE CANAL DE 300 METROS REVESTIDO CON MAMPONERIA DE PIEDRA, DONDE SE ENCUENTRA EN ZONA DE DERRUMBES. SE PUEDE CONTACTAR AL 987582714 (BERNALDO CASTRO-PRESIDENTE)			
Consultor Responsable	CIREN			
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA			
Información General de Catastro				
Activos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3
				4
				5
				6

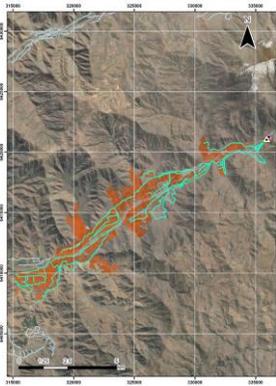


Región	VALPARAISO
Provincia	PT. YERRECA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUA
SubCuenca	BUENOS AIRES
Nombre de Infraestructura	CANAL ALCANILE
Sector	KM 300 A KM 600
Fecha	31/12/2024
Cobra M ²	0
Cantidad de Fobos	0
Código BIP	400-03120
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es un tramo
Cota (Inicio) (m.s.n.m)	830
Cota (Fin) (m.s.n.m)	830
Coordenadas	
Datum	WGS 1984
UTM	19 W
Este (Inicio)	641170,84 m.
Este (Fin)	136097,09 m.
Norte (Inicio)	642110,21 m.
Norte (Fin)	135931,07 m.

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	31/14/2024
Código Institucional	320100000000000000
Observación	NI
Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	1
Nombre Organización	ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ALCANTAR
Numero de Usuarios	614
Punto de Abastecimiento	ESTERO ALCANTAR
Fecha de construcción	
Superficie Afectada (% DE AB TOTAL)	3446.79 HA (99.9%)
Cantidad por derecho (m³/s)	3.64
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Características de Infraestructura	TRAMO DE CANAL REVESTIDO CON HORMIGON, DONDE SU INFRAESTRUCTURA EN SU BASE, SE ENCUENTRA AGRIETADA Y SE INFILTRA AGUA. CANAL DE 1.5 M DE ANCHO.
Observaciones	TRAMO DE CANAL REVESTIDO CON HORMIGON, DONDE SU INFRAESTRUCTURA EN SU BASE, SE ENCUENTRA AGRIETADA Y SE INFILTRA AGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL: 98782714 (ERNESTO CASTRO PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro					
Activos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3
					4

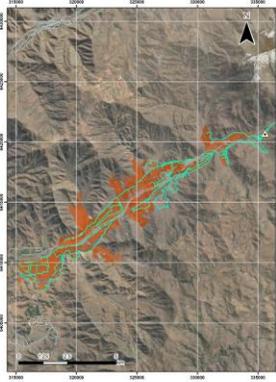


Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CAROLINO
Cuadra	RIO LIGUA
SubCuadra	RIO LIGUA ALTO
Nombre de Infraestructura	CANAL ALCANTAR
Sector	
Fecha	31/14/2024
Código IR	
Cantidad de Fotos	40046317.0
Nombre de la Iniativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	SI ES un Tramo
Cota (Inicio) m.s.n.m	812
Cota (Final) m.s.n.m	812
Coordenadas	
Distim	UICE 1004
Uso	19.1
Norte (Inicio)	6420714.50 m
Norte (Final)	2485991.29 m
Este (Inicio)	6420714.43 m
Este (Final)	335591.73 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	5/14/2024
Código institucional	5201010001090000000000
Observación	NA
Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	3
Nombre Organización	ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ALICAHUE
Numero de Usuarios	614
Fuente de Abastecimiento	ESTERO ALICAHUE
Fecha de Construcción	-
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	3446,79 HA (99,9%)
Caudal total por derecho (m3/s)	2,64
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Características de Infraestructura	TRAMO DE CANAL REVESTIDO CON HORMIGON, DONDE SU INFRAESTRUCTURA EN SU PARED, SE ENCUENTRA DESTRUIDA DEBIDO A LA ENERGIA QUE NO ES DISIPADA POR EL SISTEMA ESCALONADO DE LA RAPIDA QUE SE ENCUENTRA ANTERIOR A ELLA. CANAL DE 1,5 M DE ANCHO.
Observaciones	TRAMO DE CANAL REVESTIDO CON HORMIGON, DONDE SU INFRAESTRUCTURA EN SU PARED DE 3 M SE ENCUENTRA DESTRUIDA. SE PUEDE CONTACTAR AL 987582714 (ERNALDO CASTRO-PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3
				4

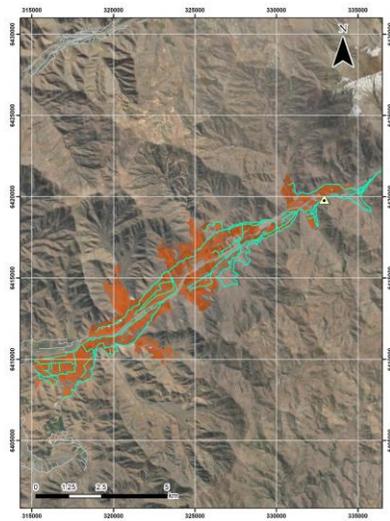

Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUIA
Subcuenca	RIO LIGUIA ALTO
Nombre de Infraestructura	CANAL ALICAHUE
Sector	KM 4619
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	4
Código BIP	40046313-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es un tramo
Cota (Inicio) m.s.n.m	687
Cota (Final) m.s.n.m	687

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (Inicio)	6419852.00 m
Este (Inicio)	332941.00 m
Norte (Final)	6419850.00 m
Este (Final)	332939.00 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	3141.71 HA (91%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 1,26 M DE ANCHO POR 1,2 M DE ALTO POR 0,006 M DE ESPESOR EN MAL ESTADO, NO CIERRA COMPLETAMENTE.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN A COMPUERTA.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1.26
Alto (m)	1.2
Espesor (m)	0.006

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2

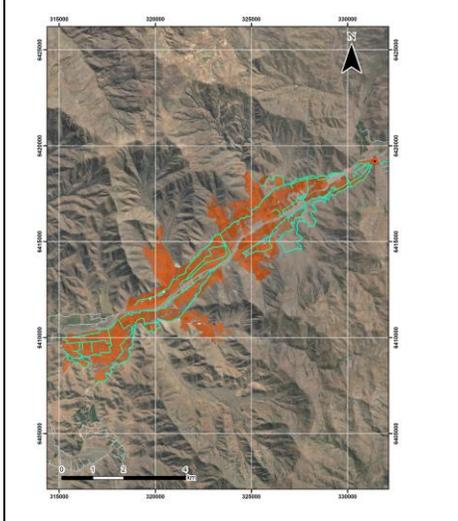

Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUA
Subcuenca	RIO LIGUA ALTO
Nombre del Canal	CANAL ALICAHUE
KM o Tramo	KM 6711
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Cota m.s.n.m	626

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6419252.12 m
Este	331425.51 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	3141,71 HA (91%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	REJA DE DESBASTE METALICA DE 1,34 M DE ANCHO POR 1,67 M DE ALTO POR 0,004 M DE ESPESOR EN MAL ESTADO, NO CIERRA COMPLETAMENTE.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN A REJA DE DESBASTE.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1.34
Alto (m)	1.67
Espesor (m)	0.04

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2

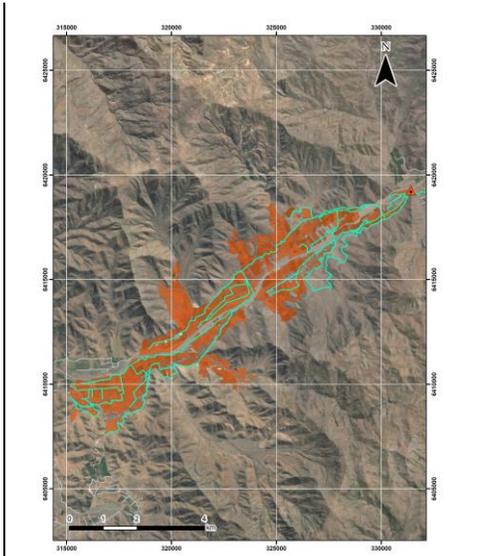

Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUA
SubCuenca	RIO LIGUA ALTO
Nombre del Canal	CANAL ALICAHUE
KM o Tramo	KM 6709
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	4004E312.0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	626

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6419252.48 m
Este	331425.04 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	3141.71 HA (91%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 0,85 M DE ANCHO POR 1,04 M DE ALTO POR 0,008 M DE ESPESOR EN MAL ESTADO, NO CIERRA COMPLETAMENTE.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN A COMPUERTA.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.85
Alto (m)	1.04
Espesor (m)	0.008

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2

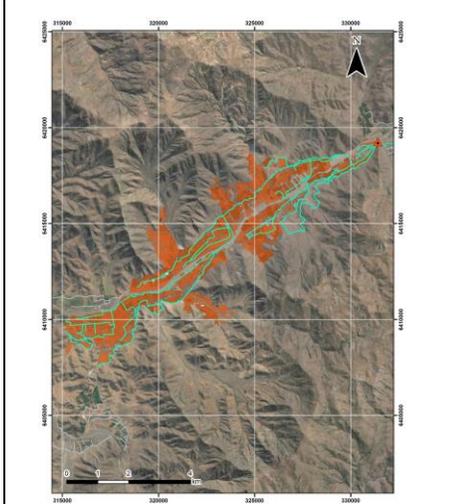

Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUA
Subcuenca	RIO LIGUA ALTO
Nombre del Canal	CANAL ALICAHUE
KM o Tramo	KM 6709
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Cota m.s.n.m	626

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6419253.05 m
Este	331426.32 m


CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	5/14/2024
Código Institucional	520101000109000000000
Observación	NA

Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	4
Nombre Organización	ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL ALICAHUE
Numero de Usarios	434
Fuente de Abastecimiento	ESTERO ALICAHUE
Fecha de Construcción	-
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	3141.71 HA (91%)
Caudal total por derecho (m3/s)	2.64
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	TRAMO DE CANAL SIN REVESTIR PARA DESCARGA A ESTERO ALICAHUE BLOQUEADO. 3 M DE LARGO Y 1 M DE ANCHO
Observaciones	TRAMO DE CANAL SIN REVESTIR PARA DESCARGA A ESTERO ALICAHUE BLOQUEADO. SE PUEDE CONTACTAR AL 987582714 (ERNAUDO CASTRO- PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2

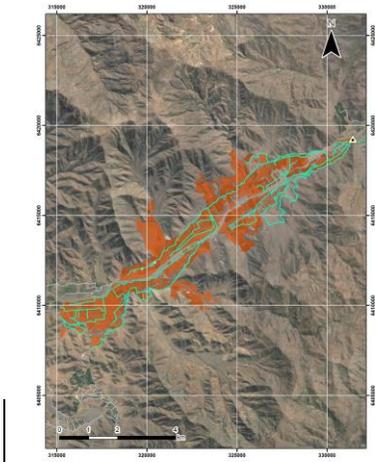

Región	VALPARAISO
Provincia	PICTORICA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUA
Subcuenca	RIO LIGUA ALTO
Nombre de Infraestructura	CANAL ALICAHUE
Sector	KM 6709
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es un tramo
Cota (Inicio) m.s.n.m	626
Cota (Final) m.s.n.m	625

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Murso	19 H
Norte (Inicio)	649253.05 m
Este (Inicio)	331426.32 m
Norte (Final)	649256.00 m
Este (Final)	331427.00 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	SIFON
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALD
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	2986.94 HA (87%)
Fecha de Construcción	1972
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Observaciones	SIFON DE 600 M CON GRIETAS DEBIDO A LA EROSION DE SU MATERIAL. EXISTE INFILTRACION EN EL INTERIOR YA QUE NO CUMPLE SU OBJETIVO DEL PRINCIPIO DE LOS VASOS COMUNICANTES. SE PIERDE ALREDEDOR DE 14 L/S.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AL INTERIOR DEL SIFON.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	HORMIGÓN
Ancho (m)	1
Alto (m)	1
Largo (m)	600

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3

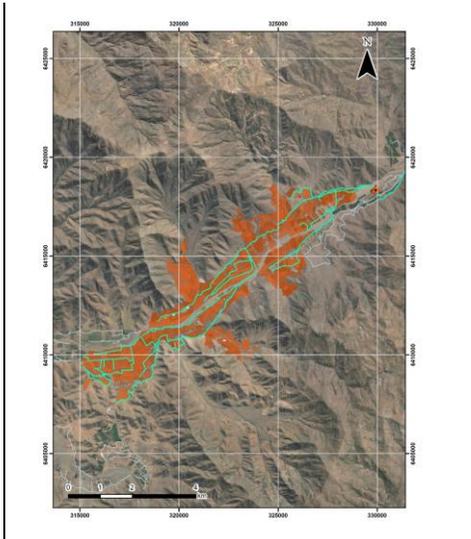

Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUA
SubCuenca	RIO LIGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL ALICAHUE
KM o Tramo	KM 9239
Fecha	5/24/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Cota m.s.n.m	578


Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6418396.42 m
Este	329937.81 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	5/14/2024
Código Institucional	5201000000000000000
Observación	NA
Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	24.300
Nombre Organización	ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ALCANUE
Numero de Cuartos	114
Fuente de Abastecimiento	ESTROALCANUE
Fecha de Construcción	
Superficie Abastecida (H.A. o TOTA)	3211.48 Ha (97%)
Caudal (m ³ /s por derecho (m ³ /s))	8.64
Tipo de Red	PREMADA
Acceso	DEPÓSITO BAA
Características de Infraestructura	CANAL REVESTIDO CON MAMPONERA DE PIEDRA EN LA MAYOR PARTE DE SU SECCION
Observaciones	POSEE EN GRAN PARTE DE LA SECCION DEL CANAL CON BASE EROSIONADA, ADEMAS DE PAREDES DETERIORADAS SE PUEDE CONTACTAR AL 987582714 (ERNAUDO CASTRO PRESIDENTE)
Controlador Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOVAL CORREA

Información General de Catastro				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Última
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

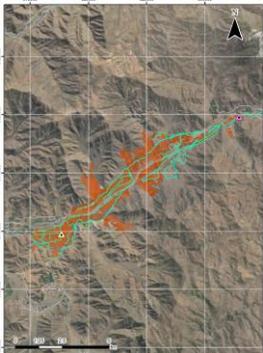

Región	VALPARAISO
Provincia	PECUÑA
Comuna	CABILDO
Cantón	RIO LUGUA
Subcuenca	RIO LUGUA MEDIO
Nombre de Infraestructura	CANAL ALCANUE
Sector	MINISTERIO AGRICULTURA
Fecha	5/14/2024
Edición	
Cantidad de Fotos	8
Código BIP	ADM3112.0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFENCIA TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Nombre de la Oficina	SE AGRI VALPARAISO
Cota (Inicio) m.s.n.m	687
Cota (Final) m.s.n.m	320
Coordenadas	
Utm	905.1188
Utm	19
Utm (Inicio)	8419632.00 m
Utm (Final)	827812.00 m
Norte (Inicio)	6409793.00 m
Norte (Final)	317887.00 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	SIFON
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALD
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	921,83 HA (27%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Observaciones	SIFON DE 30 M CON DONDE EXISTE INFILTRACION ENCIERTOS PUNTOS.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AL INTERIOR DEL SIFON.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	HORMIGÓN
Ancho (m)	1
Alto (m)	1
Largo (m)	30

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2

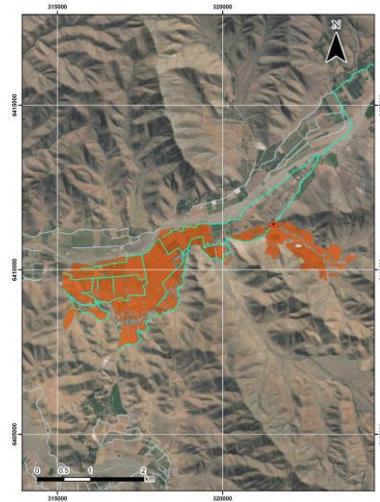

Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	CABILDO
Cuenca	RIO LIGUA
Subcuenca	RIO LIGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL ALICARUE
KM o Tramo	
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	389

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6411420.95 m
Este	321544.92 m