


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	113,29 HA (76%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,3 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.3
Alto (m)	0.5
Espesor (m)	0.008

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3

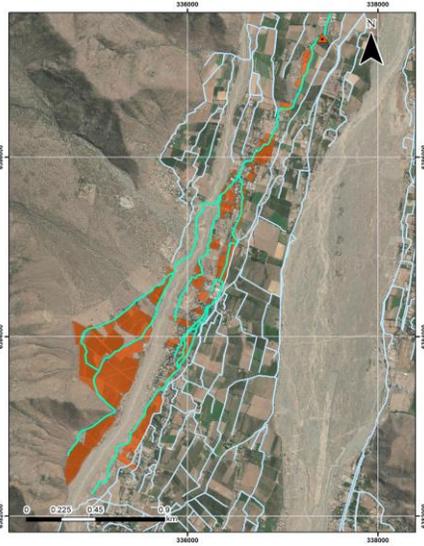

Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL LOS LAZOS DE QUEBRADA HERRERA
Kilómetro Tramo	
Fecha	11/30/2023
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	<b>Si es Puntual</b>
Cota m.s.n.m	783

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6387328.81 m
Este	337419.06 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	110,49 HA (74%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,3 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0,3
Alto (m)	0,5
Espesor (m)	0,008

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2

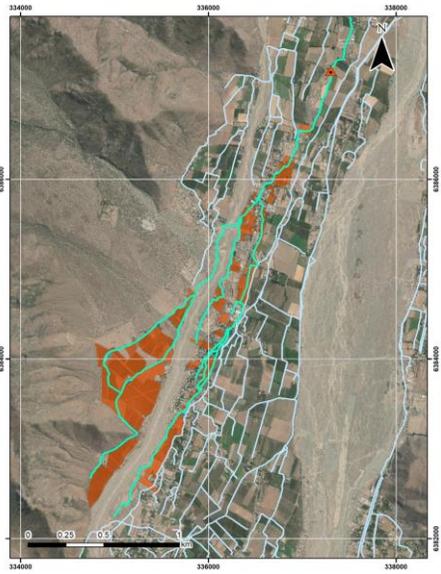

Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL LOS LAZOS DE QUEBRADA HERRERA
KM o Tramo	-
Fecha	11/30/2023
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	<b>Si es Puntual</b>
Cota m.s.n.m	779

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6387206.82 m
Este	337306.36 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	110,49 HA (74%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,3 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0,3
Alto (m)	0,5
Espesor (m)	0,008

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2

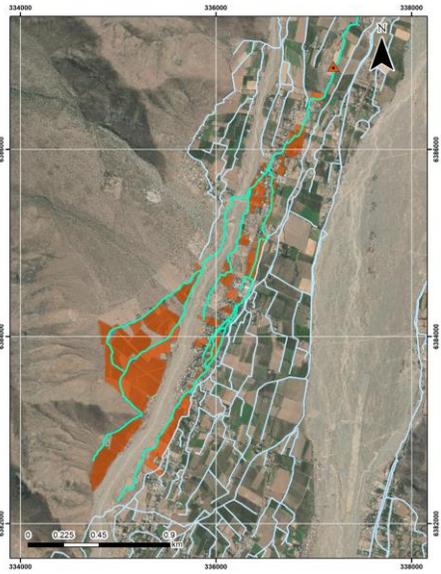

Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL LOS LAZOS DE QUEBRADA HERRERA
KM o Tramo	-
Fecha	11/30/2023
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046212-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	<b>Si es Puntual</b>
Cota m.s.n.m	772

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6386884,77 m
Este	337204,75 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	110,49 HA (74%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,3 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0,3
Alto (m)	0,5
Espesor (m)	0,008

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2

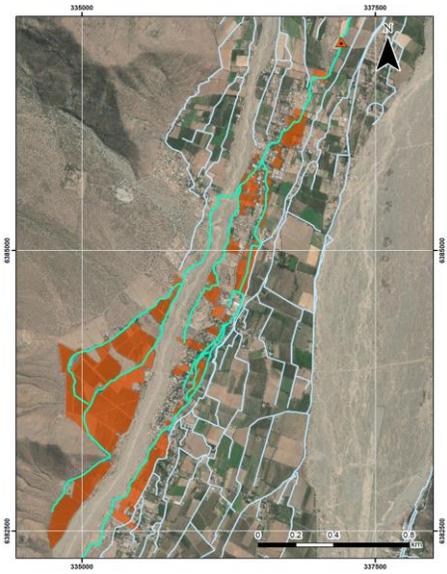

Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
Subcuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL LOS LAZOS DE QUEBRADA HERRERA
KM o Tramo	-
Fecha	11/30/2023
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046212-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	<b>Si es Puntual</b>
Cota m.s.n.m	772


Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6386854,10 m
Este	337213,08 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	11/30/2023
Código Institucional	54230100010800000000
Observación	
Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	8.000
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LOS LAZOS DE QUEBRADA HERRERA
Número de Usuarios	134
Fuente de Abastecimiento	RIO PUTAENDO
Fecha de Construcción	-
Superficie Afectada (H. DE AR TOTAL)	13.54 HA (10%)
Caudal total por derecho (l/s)	0.3423
Tipo de Red	PRIMARIA Y SECUNDARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	TRAMO DE CANAL DE 8000 M SIN REVESTIR.
Observaciones	SE ENCUENTRA CANAL CON DEFICIENTE MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 974113483 (MAXIMILIANO BASUALDO)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3
					4
					5
					6

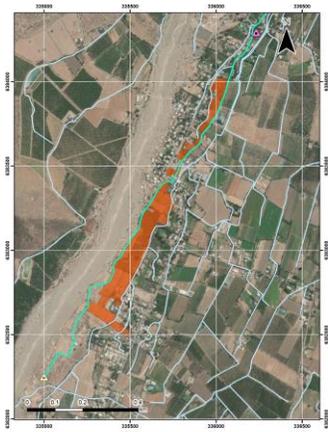

Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACCONCAGUA
SubCuenca	ACCONCAGUA MEDIO
Nombre de Infraestructura	CANAL LOS LAZOS DE QUEBRADA HERRERA
Sector	SECTOR PONIENTE
Fecha	11/30/2023
Obra N°	
Cantidad de Fotos	6
Código SIP	6080842.0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un Tramo	725
Cota (Inicio) m.s.n.m	
Cota (Final) m.s.n.m	680

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Uso	10 H
Norte (Inicio)	6382283.33 m
Este (Inicio)	336233.47 m
Norte (Final)	6382281.44 m
Este (Final)	336899.15 m