


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	BOCATOMA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	142,41 HA (100%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTADA ALTA
Observaciones	BOCATOMA NATURAL QUE TIENDE A DESMORONARSE POR CORRIENTE DE ESTERO LO CAMPO.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE INSTALAR DIQUE DE HORMIGON ARMADO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	-
Materialidad	-
Ancho (m)	-
Alto (m)	-
Espesor (m)	-

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2

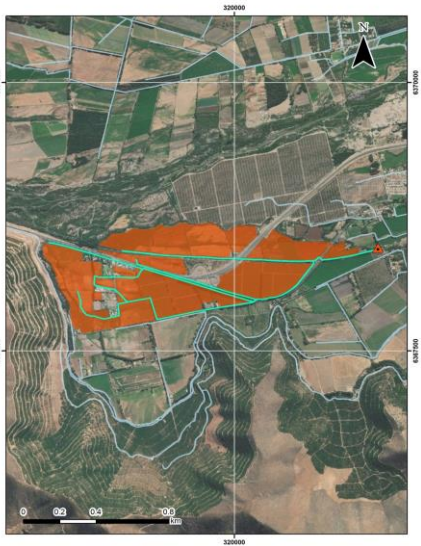

Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PANQUEHUE
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL SAN ANTONIO
Km o Tramo	-
Fecha	4/9/2024
Obra N°	-
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	456

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6368459 m
Este	321275 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenición	MALO
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	142,41 HA (100%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTADA MEDIA
Observaciones	FALTA COMPUERTA DE ENTREGA METALICA.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE INSTALAR COMPUERTA POR UNA METALICA, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADO, BUJE Y VÁSTAGO, RANURAS Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	-
Alto (m)	-
Espesor (m)	-

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2
				3



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PANQUEHUE
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL SAN ANTONIO
KM o Tramo	
Fecha	4/9/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	453


Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6368360.26 m
Este	320797.05 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	3/7/2024
Código Institucional	5426010001100000000000
Observación	
Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	350
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SAN ANTONIO
Numero de Usuarios	875
Fuente de Abastecimiento	ESTERO LO CAMPO
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	142.41 HA (100%)
Caudal total por derecho (m3/s)	0.875
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD ALTA
Características de Infraestructura	TRAMO CANAL DE 350 M SIN REVESTIR CON BASTANTE VEGETACION Y LEVE MANTENCION
Observaciones	TRAMO CANAL DE 350 M SIN REVESTIR CON BASTANTE VEGETACION Y LEVE MANTENCION. SE PUEDE CONTACTAR AL 992501998 (LUIS LLANOS- PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2

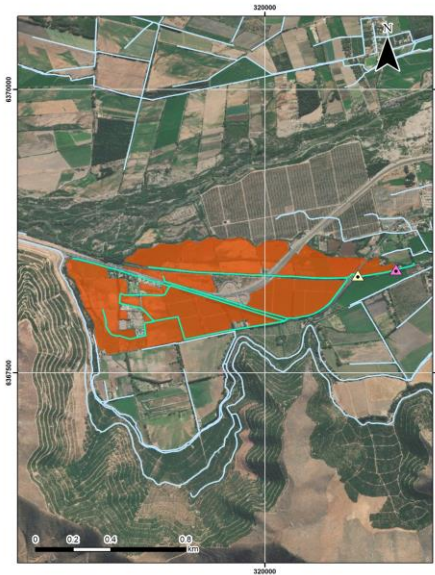

Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PANQUEHUE
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre de Infraestructura	CANAL SAN ANTONIO
Sector	
Fecha	4/9/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo	
Cota (Inicio) m.s.n.m	455
Cota (Final) m.s.n.m	453

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (INICIAL)	6368410.03 m
Este (INICIAL)	321124.43 m
Norte (FINAL)	6368360.26 m
Este (FINAL)	320797.05 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	76,42 HA (54%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTADA BAJA
Observaciones	FALTA COMPUERTA DE ENTREGA METALICA.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE INSTALAR COMPUERTA POR UNA METALICA, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADO, BIJE Y VÁSTAGO, RANURAS Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1.05
Alto (m)	0.9
Espesor (m)	0.003

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
ID				
				1
				2
				3



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PANQUEHUE
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL SAN ANTONIO
KM o Tramo	-
Fecha	4/9/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	448

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6367979.33 m
Este	320179.5 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	BUENO
Estado (Factores de Gestión)	BUENO
Grado de Mantenición	REGULAR
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	26,38 HA (19%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTADA MEDIA
Observaciones	COMPUERTA METALICA DE ANCHO 0,85 M POR ALTO 0,9 M POR ESPESOR 0,005 M. COMPUERTA POSEE ESTRUCTURA DE HORMIGON Y MADERA
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE RREEMPLAZAR LA PARTE DE MADERA POR HORMIGON.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.85
Alto (m)	0.9
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
ID				
				1
				2
				3



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PANQUEHUE
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL SAN ANTONIO
KM o Tramo	-
Fecha	4/9/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	444

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6368117.56 m
Este	319648.8 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	12,65 HA (9%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTADA BAJA
Observaciones	COMPUERTA METALICA DE ANCHO 0,55 M POR ALTO 0,4 M POR ESPESOR 0,003 M. COMPUERTA EN MAL ESTADO.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA POR UNA METALICA, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADO, BUJE Y VÁSTAGO, RANURAS Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.55
Alto (m)	0.4
Espesor (m)	0.003

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
ID				
				1
				2
				3

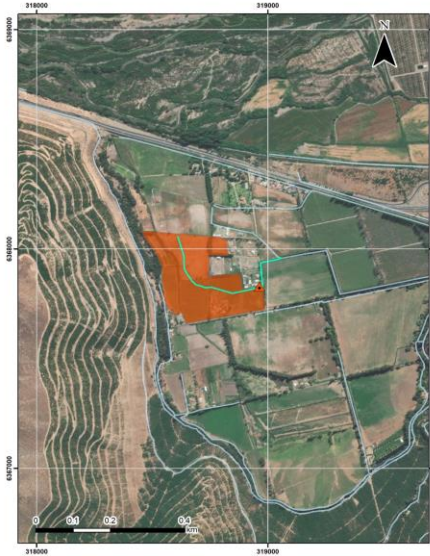

Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PANQUEHUE
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL SAN ANTONIO
KM o Tramo	-
Fecha	4/9/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	438

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6367827.77 m
Este	318964.6 m